

**Technische Information**  
**Sept. 1999**  
**SPORTY**

In einer früheren Info haben wir über ein selten auftretendes Phänomen beim SPORTY berichtet, bei dem sich die Kanalanzeige aus ungeklärter Ursache gegenüber der tatsächlichen Frequenz um eine bestimmte Zahl verschiebt.

**Beispiel:**

Anzeige Kanal 1, das Gerät sendet oder empfängt aber in Wirklichkeit auf Kanal 7. Alle Kanäle funktionieren, sind aber um 7 Kanalnummern verschoben.

Als Ursache fanden wir ein Programmübertragungsproblem zwischen CPU und EEPROM, was durch Wechseln des EEPROM gegen ein anderes Fabrikat verbessert wurde.

Jetzt hat ein Kunde herausgefunden, dass das Problem bei älteren SPORTY hauptsächlich dann auftritt, wenn die Batterien bei eingeschaltetem Gerät gewechselt werden. Vorsichtshalber werden wir den Beipackzettel zur Bedienungsanleitung (das sind die Zusatzinfos über VOX usw.) entsprechend erweitern und darauf hinweisen, dass vor dem Wechsel der Batterien das Gerät ausgeschaltet werden muß. Gleichzeitig wird auf die Resetmöglichkeit hingewiesen. Damit lässt sich das Problem beheben.

**Reset auf Werkseinstellung:**

- Bei eingeschaltetem Gerät **einmal** die Kanalwahltaste UP betätigen.
  - Danach sofort Gerät ausschalten und **ganz schnell** wieder einschalten.
- Wenn alles in Ordnung ist, erscheint im Display wieder Kanal 1 (**CH 1**).